Hi/Go/LO-DVM 電腦連線 安裝/操作/設定說明書

感謝您採用本公司出品之比較錶,在安裝本儀錶及使用前,請務必詳細閱讀下列說明並檢查所有配線/設定及周邊零配件無誤後才可送電,一切工作正常後也請保留本說明書以便他日不時之需.

- 1. 安裝儀錶時請檢查盤面挖孔尺寸是否正確? 過小的開孔將會擠壓儀錶, 造成儀錶外殼扭曲, 導致儀錶內部電路板斷裂而無法正常工作.
- 2. 請檢查AC電源之配線, AC電源"1.2"腳之端子, 並核對尾蓋上電源標示是否正確.
- 3. 請檢查待測訊號之配線, 訊號高電位請接於"18"腳之端子, 訊號低電位請接於"17"腳之端子.
- 4. 請檢查開關訊號或感測器之配線,確認感測器之電源及訊號接線端子正確,感測器之電源 DC0V請接於"13" 腳之端子, DC+12V請接於"14" 腳之端子, 訊號輸出線請接於"15" 腳之端子.
- 5. 低電壓配線部分(DC12V電源/感測器/歸零/電子訊號線等)切勿與AC電源線/動力用線/AC控制線等絞合配線,也勿一起配置在同一線槽內,以免AC高壓雜訊及反電動勢干擾儀錶正常運作.
- 6. 本儀錶在開機(送電)後需0.5秒才能穩定內部電源正常工作, 此段時間內勿作訊號輸入及輸出控制.
- 7. 本儀錶請勿使用於高溫/潮濕/油漬/振動/日光直射/多塵/酸鹼或腐蝕性氣體環境內,以確保儀錶正常工作及壽命.
- 8. 本說明書適用機種: Hi/Go/Lo DVM 系列機種.

面板操作顯示/設定:

A. 面板顯示:


- 1. 開機時,顯示器小數點 P1~P5點亮,此時爲繼電器開機延遲時間.
- 2. 進入SET-HH模式時, LED-HH指示燈持續閃爍(每秒約2.5次).
 - 進入SET-HI模式時, LED-HI指示燈持續閃爍(每秒約2.5次).
 - 進入SET-LO模式時, LED-LO指示燈持續閃爍(每秒約2.5次).
 - 進入SET-LL模式時, LED-LL指示燈持續閃爍(每秒約2.5次).
 - (DVM機種)
- 3. 按面板"HOLD"鍵可將量測顯示值固定(小數點閃爍,每秒約2.5次,若無小數位則最右邊小數點閃爍),但實際量測值及HH/HI/GO/LO/LL已設定動作則持續執行,進入"HOLD"模式後,再按面板"HOLD"鍵即可退出"HOLD"模式。
 - 端子台"HOLD"接點爲ON-LOCK模式,而且以端子台"HOLD"接點爲優先模式.
- 4. HH/HI/GO/LO/LL設定値動作時,繼電器延遲動作時間內相對應 LED指示燈點亮並持續閃爍(每秒約2.5次),繼電器開始動作時相對應 LED指示燈點亮(恆亮).
- 5. 在任何設定模式內, 若連續兩分鐘內不做任何設定動作, 儀錶將自動退出設定模式恢復正常量測.
- 6. 量測値正値超檔時, 顯示超檔訊息"HHHHH"並持續閃爍(每秒約2.5次). 量測値負値超檔時, 顯示超檔訊息"LLLLL"並持續閃爍(每秒約2.5次). 量測值超檔時, 不論在任何模式下均優先顯示超檔訊息 "HHHHH"或"LLLLL"並閃爍. 量測值超檔時, 無法操作 "PEAK"及"HOLD"功能.
- 7. 操作面板各鍵之同時, 本錶仍正常工作,不會有計數漏失或計時延遲之狀況, 在裝機設定,本 錶仍依原先設定值動作.

B. 操作設定:

1. 最大/小値紀錄/顯示:

- a. 按"PEAK"鍵後,儀錶進入 PEAK模式, PEAK-HI及PEAKLO LED 指示燈持續閃爍 (每秒1次), 內部微處理機將持續紀錄最大 /小值.
- b. 第一次按 ▲鍵後顯示 "PEAK"最大值,此時PEAK-HI LED 指示燈持續閃爍 (每秒約2.5 次).
- c. 第二次按 ▲鍵後顯示 "PEAK"最小值,此時PEAK-LO LED 指示燈持續閃爍 (每秒約 2.5次).
- d. 第三次按 ▲鍵後變更爲顯示實際量測值 , 此時微處理機仍將持續紀錄最大 /小值, PEAK-HI/LO LED 指示燈持續閃爍 (每秒1次).
- e. 再按"PEAK"鍵後, 儀錶退出 PEAK模式, 微處理機將停止紀錄最大 /小值, 此時顯示 器顯示實際量測值, PEAK-HI/LO LED 指示燈不再閃爍.
- * 若進入PEAK模式內,連續按▲鍵,則顯示器將依PEAK-HI/PEAK-LO/實際量測値循環 顯示.
- * DVM機種:一/二段設定機種有PEAK模式功能,四段設定機種則無此功能.

2. HH/HI/GO/LO/LL設定値操作:

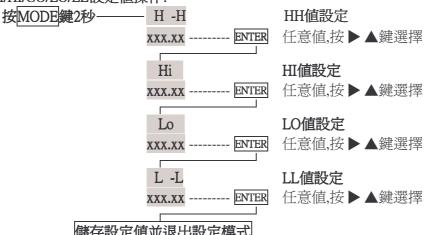

儲存設定值並退出設定模式

- 註記: 1. 設定完畢退出後, 若設定値 大小排序設定錯誤時, 顯示器將會自動重新進入設定模 式,請檢查並更改至正確數值 , 否則不儲存新設定數值 .
 - 2. 單段設定機種僅有SET-HI模式.
 - 二段設定機種則有SET-HI / SET-LO模式.
 - 四段設定機種則有SET-HH / SET-HI / SET-LO / SET-LL模式.
 - 3. 各段設定均可作正/負値設定.
 - 4. 進入設定模式後, 若未在兩分鐘之內持續操作設定動作則顯示器自行回復顯示量測值.

裝機設定:



- **註記**: 1. 進入設定模式前, 先按"MODE"鍵持續10秒鐘不放, 顯示器2秒鐘後會顯示"HI"值設定, 此時仍勿放手, 10秒鐘後即可進入"裝機設定"顯示.
 - 2. 進入設定模式後, 在任何設定模式內直接按"MODE"鍵即可離開該項設定並移至下一項目

3. RS-232連線模式時, MODE"B"不顯示.

- 4. 在任何設定模式內, 連續按壓"MODE"鍵3秒鐘即可儲存設定值直接退出設定模式, 並回復正常量測值顯示.
- 5. 在任何設定模式內, 若連續兩分鐘不做任何設定動作, 儀錶將自動退出設定模式恢復正常量測, 本次設定所作之任何參數修改則不儲存.

MODBUS 數據傳輸內容:


A. MODBUS FUNTION 03

RELATIVE ADDRESS	REGISTER NO.	MEMORY CONTENTS	DATA FORMAT	REMARK
0000h	40001d	DISPLAY(1) VALUE (DVM)	10000 +10000) ~ +19999
0001h	40002d		-19999 ~ +19999	
0002h	40003d	- DISPLAY(1) 小數點位置	0: 無小數位 1: 小數1位 2: 小數2位	READ ONLY
0003h	40004d		3: 小數3位 4: 小數4位	
0004h	40005d			
0005h	40006d			
0006h	40007d			
0007h	40008d			
0008h	40009d	H/H SET VALUE	-19999 ~ +99999	READ ONLY
0009h	40010d			
000Ah	40011d	HI SET VALUE	-19999 ~ +99999	READ ONLY
000Bh	40012d			
000Ch	40013d	LO SET VALUE	-19999 ~ +99999	READ ONLY
000Dh	40014d			
000Eh	40015d	L/L SET VALUE	-19999 ~ +99999	READ ONLY
000Fh	40016d			
0010h	40017d	HOLD VALUE	-19999 ~ +19999	READ ONLY
0011h	40018d			
0012h	40019d	PEAK-HI VALUE	-19999 ~ +19999	READ ONLY
0013h	40020d	ILANCIII VALIOL		
0014h	40021d	PEAK-LO VALUE	-19999 ~ +19999	READ ONLY
0015h	40022d			
0016h	40023d	THE TIME OF RELAY-ON	000 ~ 999	READ ONLY
0017h	40024d	SET VALUE	UNIT: 1/10 SECOND	TULLID ONLI

B. MODBUS FUNTION 01


REGISTER NO.		MEMORY CONTENTS	DATA FORMAT	REMARK
00001d	bit 1	H/H ACTION	1: 動作 0: 停止	READ ONLY
	bit 2	HI ACTION	1: 動作 0: 停止	READ ONLY
	bit 3	GO ACTION	1: 動作 0: 停止	READ ONLY
	bit 4	LO ACTION	1: 動作 0: 停止	READ ONLY
	bit 5	L/L ACTION	1: 動作 0: 停止	READ ONLY
	bit 6			
	bit 7	PEAK MODE	1: 動作 0: 停止	READ ONLY
	bit 8	HOLD	1: 動作 0: 停止	READ ONLY
	bit 9	DVM OVER	1: 超檔 0: 未超檔	READ ONLY
	bit 10	CURRENT OVER	1: 超檔 0: 未超檔	READ ONLY
	bit 11			
	bit 12			
	bit 13			
	bit 14			
	bit 15			
	bit 16			

C. 配線端子: RS-232輸出:

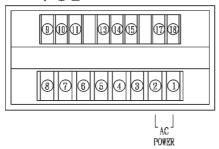

RS-422 輸出: RS

TX+ TX-RX+ RX-

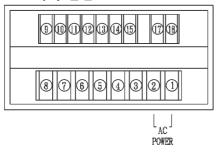

-485 輸出:

TX+ TX-

