

Hi/Go/LO-DVM 安裝/操作/設定說明書

感謝您採用本公司出品之比較錶，在安裝本儀錶及使用前，請務必詳細閱讀下列說明並檢查所有配線/設定及周邊零配件無誤後才可送電，一切工作正常後也請保留本說明書以便他日不時之需。

1. 安裝儀錶時請檢查盤面挖孔尺寸是否正確？過小的開孔將會擠壓儀錶，造成儀錶外殼扭曲，導致儀錶內部電路板斷裂而無法正常工作。
2. 請檢查AC電源之配線，AC電源”1.2”腳之端子，並核對尾蓋上電源標示是否正確。
3. 請檢查待測訊號之配線，訊號高電位請接於”18”腳之端子，訊號低電位請接於”17”腳之端子。
4. 請檢查開關訊號或感測器之配線，確認感測器之電源及訊號接線端子正確，感測器之電源DC0V請接於”13”腳之端子，DC+12V請接於”14”腳之端子，訊號輸出線請接於”15”腳之端子。
5. 低電壓配線部分(DC12V電源/感測器/歸零/電子訊號線等)切勿與AC電源線/動力用線/AC控制線等絞合配線，也勿一起配置在同一線槽內，以免AC高壓雜訊及反電動勢干擾儀錶正常運作。
6. 本儀錶在開機(送電)後需0.5秒才能穩定內部電源正常工作，此段時間內勿作訊號輸入及輸出控制。
7. 本儀錶請勿使用於高溫/潮濕/油漬/振動/日光直射/多塵/酸鹼或腐蝕性氣體環境內，以確保儀錶正常工作及壽命。
8. 本說明書適用機種: Hi/Go/Lo DVM 系列機種。

面板操作顯示/設定:

A. 面板顯示:


1. 開機時，顯示器小數點 P1~P5 點亮，此時為繼電器開機延遲時間。
2. 進入SET-HH模式時，LED-HH指示燈持續閃爍(每秒約2.5次)。
進入SET-HI模式時，LED-HI指示燈持續閃爍(每秒約2.5次)。
進入SET-LO模式時，LED-LO指示燈持續閃爍(每秒約2.5次)。
進入SET-LL模式時，LED-LL指示燈持續閃爍(每秒約2.5次)。
(DVM機種)
3. 按面板”HOLD”鍵可將量測顯示值固定(小數點閃爍，每秒約2.5次，若無小數位則最右邊小數點閃爍)，但實際量測值及HH/HI/GO/LO/LL已設定動作則持續執行，進入”HOLD”模式後，再按面板”HOLD”鍵即可退出”HOLD”模式。
端子台”HOLD”接點為ON-LOCK模式，而且以端子台”HOLD”接點為優先模式。
4. HH/HI/GO/LO/LL設定值動作時，繼電器延遲動作時間內相對應 LED指示燈點亮並持續閃爍(每秒約2.5次)，繼電器開始動作時相對應 LED指示燈點亮(恆亮)。
5. 在任何設定模式內，若連續兩分鐘內不做任何設定動作，儀錶將自動退出設定模式恢復正常量測。
6. 量測值正值超檔時，顯示超檔訊息”HHHHH”並持續閃爍(每秒約2.5次)。
量測值負值超檔時，顯示超檔訊息”LLLLL”並持續閃爍(每秒約2.5次)。
量測值超檔時，不論在任何模式下均優先顯示超檔訊息 ”HHHHH”或”LLLLL”並閃爍。
量測值超檔時，無法操作 ”PEAK”及”HOLD”功能。
7. 操作面板各鍵之同時，本錶仍正常工作，不會有計數漏失或計時延遲之狀況，在裝機設定，本錶仍依原先設定值動作。

B. 操作設定:

1. 最大/小值紀錄/顯示:


- 按"PEAK"鍵後，儀錶進入PEAK模式，PEAK-HI及PEAKLO LED指示燈持續閃爍 (每秒1次)，內部微處理機將持續紀錄最大 /小值。
 - 第一次按 ▲ 鍵後顯示"PEAK"最大值，此時PEAK-HI LED指示燈持續閃爍 (每秒約2.5次)。
 - 第二次按 ▲ 鍵後顯示"PEAK"最小值，此時PEAK-LO LED指示燈持續閃爍 (每秒約2.5次)。
 - 第三次按 ▲ 鍵後變更為顯示實際量測值，此時微處理機仍將持續紀錄最大 /小值，PEAK-HI/LO LED指示燈持續閃爍 (每秒1次)。
 - 再按"PEAK"鍵後，儀錶退出PEAK模式，微處理機將停止紀錄最大 /小值，此時顯示器顯示實際量測值，PEAK-HI/LO LED指示燈不再閃爍。
- * 若進入PEAK模式內，連續按 ▲ 鍵，則顯示器將依 PEAK-HI/PEAK-LO/實際量測值循環顯示。
- * DVM機種：一/二段設定機種有PEAK模式功能，四段設定機種則無此功能。

2. HH/HI/GO/LO/LL設定值操作:

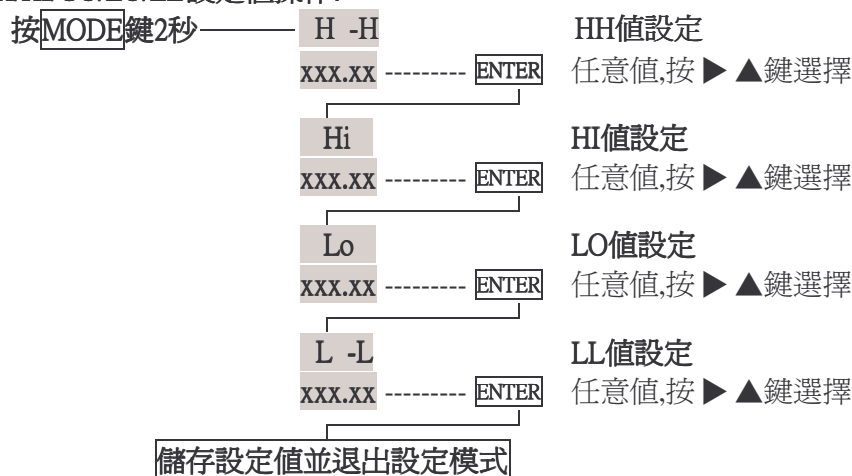

- 註記:
- 設定完畢退出後，若設定值大小排序設定錯誤時，顯示器將會自動重新進入設定模式，請檢查並更改至正確數值，否則不儲存新設定數值。
 - 單段設定機種僅有SET-HI模式。
二段設定機種則有SET-HI / SET-LO模式。
四段設定機種則有SET-HH / SET-HI / SET-LO / SET-LL模式。
 - 各段設定均可作正/負值設定。
 - 進入設定模式後，若未在兩分鐘之內持續操作設定動作則顯示器自行回復顯示量測值。

裝機設定:

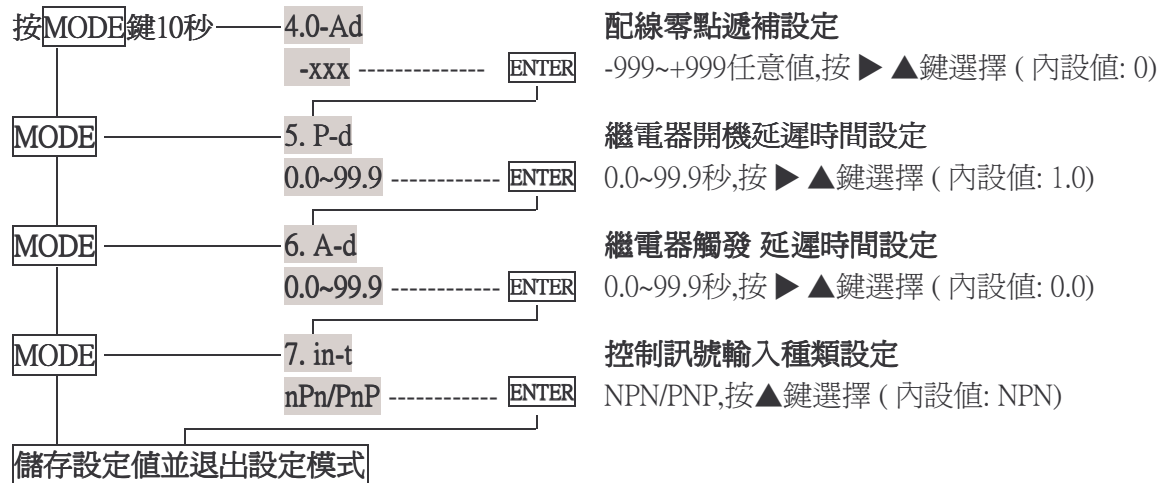

- 註記:**
1. 進入設定模式前, 先按"MODE"鍵持續10秒鐘不放, 顯示器2秒鐘後會顯示"HI"值設定, 此時仍勿放手, 10秒鐘後即可進入"裝機設定"顯示.
 2. 進入設定模式後, 在任何設定模式內直接按"MODE"鍵即可離開該項設定並移至下一項目.
 3. 在任何設定模式內, 連續按壓"MODE"鍵3秒鐘即可儲存設定值直接退出設定模式, 並回復正常量測值顯示.
 4. 在任何設定模式內, 若連續兩分鐘不做任何設定動作, 儀錶將自動退出設定模式恢復正常量測, 本次設定所作之任何參數修改則不儲存.